

«ООО Рефит»



RM-THC-1

Руководство по эксплуатации

Украина. г.Ивано-Франковск

Данное руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления потребителя с прибором RM-THC-1.

Документация на прибор является официальной документацией ООО Рефит.

Подключение и обслуживание прибора должны проводить квалифицированные специалисты, которые ознакомлены с данным руководством в полном объеме.

По возникшим вопросам, связанными с устройством и эксплуатацией, обращайтесь по адресу:

Адрес: Украина, 76014, Ивано-Франковск, ул.Дудаева, 10, оф.215,
тел. +38(0342) 509-132
моб.тел. +38(097) 850-9738
моб.тел. +38(050) 840-6386
факс. +38(0342) 722-697
e-mail:biuro@refit.com.ua
web:refit.com.ua

Содержание

1. Введение	4
2. Технические характеристики	4
3. Подключение прибора.....	4
4. Конструкция прибора, крепление и конструктивные элементы.....	6
5. Настройка параметров прибора	7
6. Типовые схемы включения прибора и работа прибора в программной среде Mach 3.	9
7. Меры безопасности	10
8. Гарантийные обязательства.....	11

1. Введение.

Регулятор высоты плазмы RM-THC-1 представляет собой устройство поддержания заданного напряжения с плазменного резака путем регулирования высоты резака над листом материала, благодаря чему достигается ровный рез вне зависимости от искривления или неровного размещения прожигаемого материала.

2. Технические характеристики

Таблица 2.1 Основные технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение питания	
- постоянное напряжение	24 В (от 10 В до 36 В)
- переменное напряжение	24 В (от 10 В до 30 В)
Потребление при номинальном напряжении	
- 12 В постоянного тока.	Не более 100 мА
- 24 В постоянного тока.	Не более 70 мА
- 36 В постоянного тока.	Не более 60 мА
Входное напряжение на высоковольтный вход	0 - 300 В
Входное напряжение на низковольтный вход	0 – 6 В
Перегрузочная способность по напряжению	двукратная
Коммутационная способность реле (AC/DC)	
- напряжение	250 В
- ток	190 мА
Класс защиты	IP20
Вес	Не более 150 г
Габаритные размеры (ВхШхГ)	90x52x66 мм

3. Подключение прибора

Конструкция прибора предвидит 2 вида подключения

- непосредственно с плазмы

При подключении напрямую к плазме необходимо задействовать клеммы на приборе 0-300V с соблюдением полярности выводов «плюс» и «минус». При таком подключении на вход прибора будет поступать сигнал с плазмы 0-300 В, что будет индицироваться на передней панели прибора в виде текущего напряжения или в виде «- - -» при отсутствии напряжения на входе. При таком подключении клеммы 0 - 6V запрещается подключать.

- через делитель 1:50

При подключении через делитель 1:50 необходимо задействовать клеммы 0 – 6 V с соблюдением полярности выводов «плюс» и «минус». На вход прибора будет подан сигнал 0 – 6 В, что на передней панели будет индицироваться как текущее масштабированное напряжение на плазме в диапазоне 0-300 В. При таком подключении клеммы 0 – 300V запрещается подключать.

Схема подключения прибора представлена на рисунках 3.1 и 3.2.

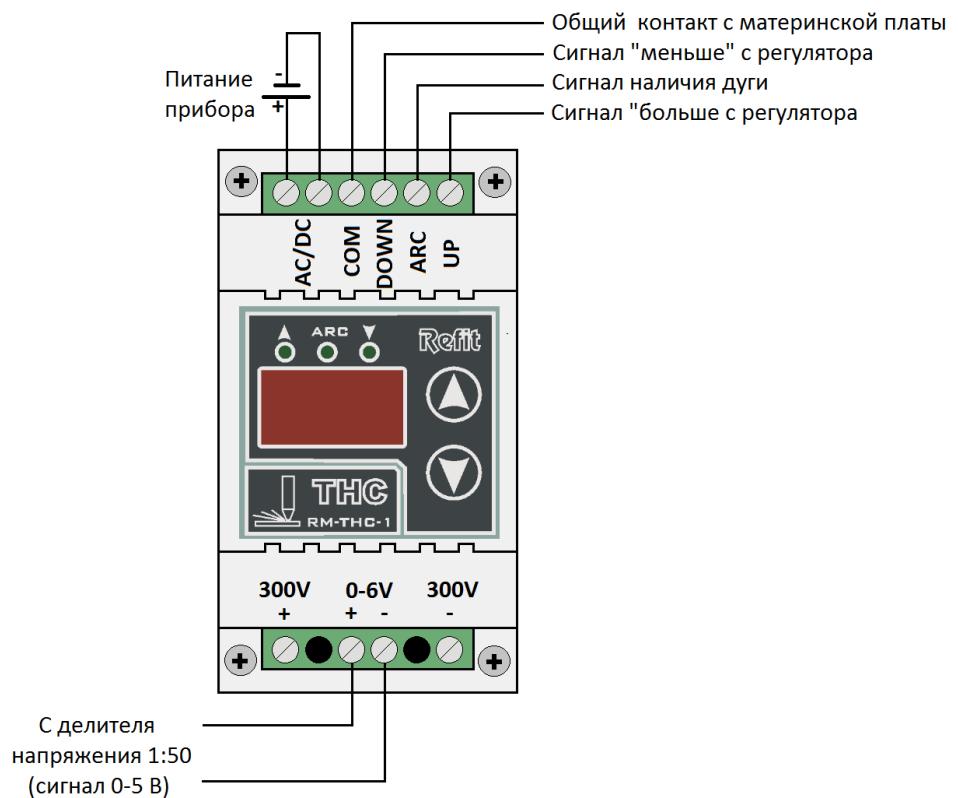


Рисунок 3.1 Схема подключения прибора с делителем 1:50

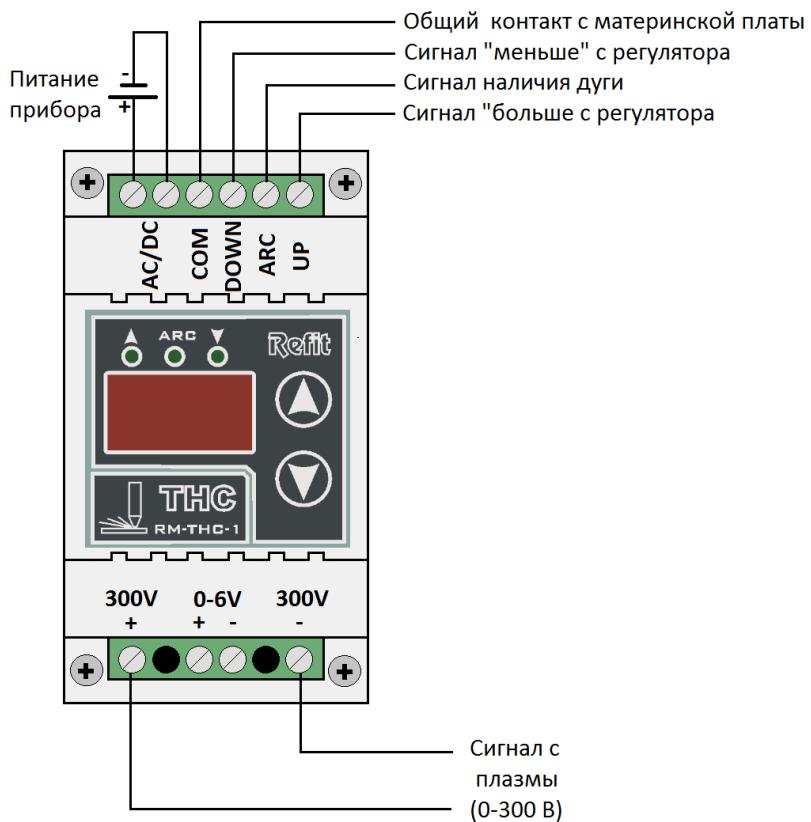


Рисунок 3.2 Схема подключения прибора к плазме

4. Конструкция прибора, крепление и конструктивные элементы

Прибор состоит из корпуса, клемм для подключения токоведущих цепей, передней панели, и зажима для крепления на Din рельс 35 мм как указано на рисунке 4.1.

На передней панели размещены цифровой дисплей, 2 клавиши управления и 3 светодиода.

Цифровой дисплей представляет собой 3-разрядное числовое табло, на котором отображается текущее значение напряжение на плазме, а также устанавливаются задание и параметры настройки прибора в режиме конфигурирования.

Светодиодный выход «меньше» указывает на срабатывание выхода «меньше» для управления положением высоты резака над материалом.

Светодиод «наличие дуги» указывает на то, что плазма в работе и идет прожиг материала.

Светодиод выход «больше» указывает на срабатывание выхода «больше» для управления положением высоты резака над материалом.

Клавиши «вверх» и «вниз» предназначены для изменения задания по напряжению, которое должно поддерживаться вне зависимости от искривлений и неровностей материала. Значение напряжения устанавливается в зависимости от типа и толщины материала. Также с помощью клавиш можно задать параметры настройки в режиме конфигурирования.

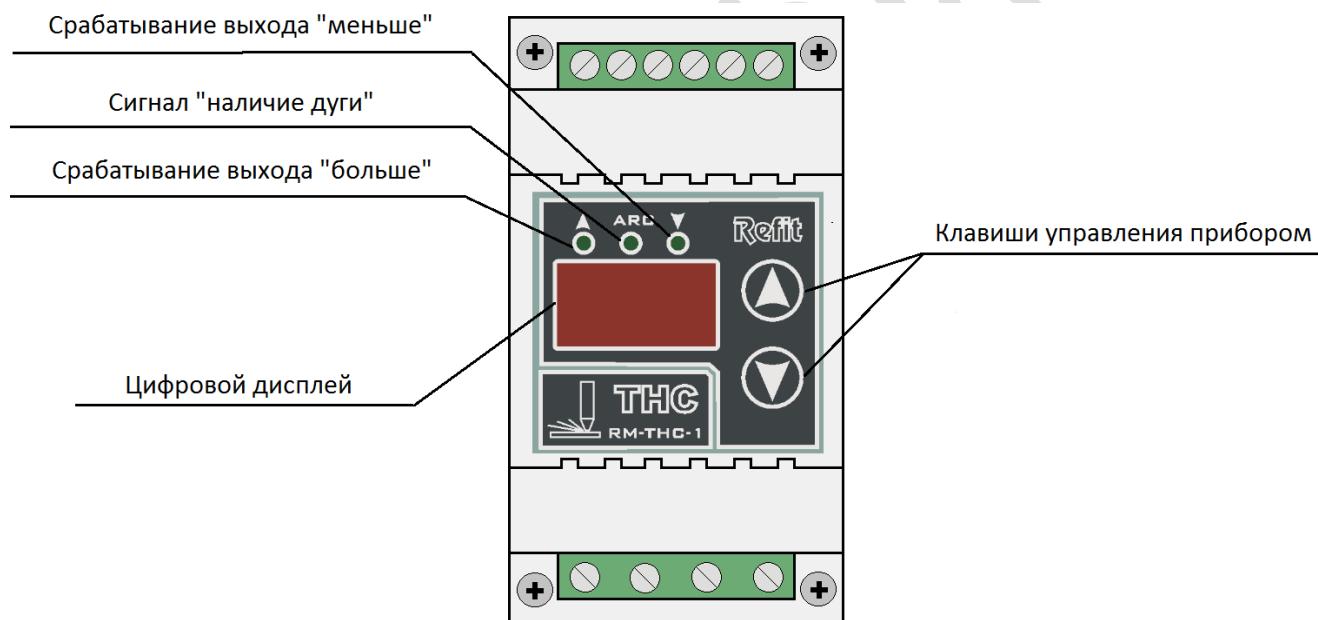


Рисунок 4.1 Передняя панель прибора и органы управления

Прибор крепиться на Din рельс 35 мм, как указанно на рисунке 4.2.

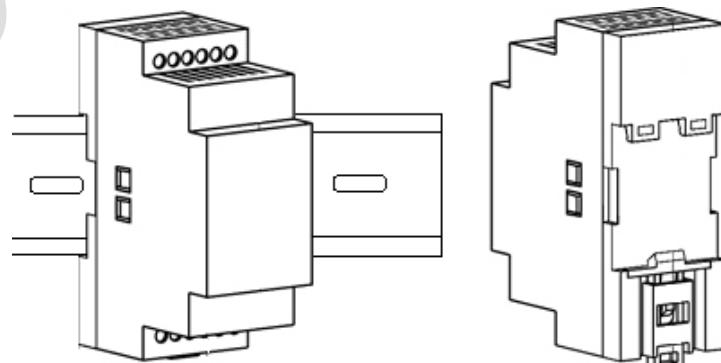


Рисунок 4.2 Крепление прибора на Din-рельс

5. Настройка параметров прибора

Прибор может находиться в 2 режимах: режим «Работа» и режим «Конфигурирование». При включении питания прибор по умолчанию находится в режиме «Работа». Чтобы зайти в режим конфигурирования необходимо одновременно нажать клавиши «вверх» и «вниз», при этом начнется переход между параметрами меню. Параметры меню перечислены в таблице 5.1. Для выхода из режима конфигурирования необходимо перейти на параметр меню «Выход».

В режиме «Работа» кнопками «больше» и «меньше» можно выставить заданное напряжение (SP), которое должно поддерживаться для корректного реза материала и указывается в соответствии с документацией на плазменный резак. Если дуга не зажжена, то в режиме работы на дисплее будет индицироваться «— — —», как раз при индикации трех «минусов» можно выставить необходимое задание для реза клавишами «больше» и «меньше».

Таблица 5.1 Параметры меню

Параметр меню	Обозначение	Назначение	Значение по умолчанию
Мертвая зона		Определяет зону нечувствительности регулятора	6 В
Задержка		Определяет задержку между запалом дуги и началом работы регуляторов (выходных сигналов «больше» и «меньше»)	0,5 сек
Границное напряжение		Напряжение, определяющее основную дугу. Если текущее напряжение выше заданного, то сигналы «больше», «меньше» и наличие дуги не будут отрабатываться. Данное значение необходимо для различия моменту поджога, когда значение напряжения, как правило, больше 200 В и рабочее, которое, как правило, меньше 200 В.	200 В
Тестовый режим		Имитирует сигнал на входе прибора, равный заданию, и изменяет сигнал в диапазоне, указанном в данном пункте меню	10 В
Выход		Выход из режима конфигурирования	-

Параметр меню «Мертвая зона» - является собой зону нечувствительности, отклонившись на которую не будут выданы сигналы на поднятие и опускания резака плазмы.

Параметр меню «Задержка» - определяет время бездействия регулятора после запала дуги, после этой временной задержки регулятор начнет управлять высотой плазменного резака в соответствии с заданием.

Параметр меню «Напряжение» - определяет наличие основной дуги.

Параметр меню «Тестовый режим» - заходя в этот параметр меню имитируется сигнал на входе прибора, равный значению «заданию напряжения» и изменяется в пределах, указанных в данном параметре меню. К примеру, если указанное задание 100 В и параметр меню «Тестовый режим» указан ровный 10, то в режиме теста параметр будет постоянно изменяться в пределах от 95 до 105 В. Чтобы выйти из тестового режима, необходимо кратковременно нажать клавишу «больше». При долговременном нажатии клавиш «больше» и «меньше» можно изменять задание для тестового режима.

Параметр меню «Выход» является последним и предназначен для выхода из режима «Конфигурирование» в режим «Работа».

Прибор изначально настроен на параметры, указаны в таблице 5.1 колонка «по умолчанию», и готов к работе. Перед началом работы необходимо клавишами «больше» и «меньше» выставить напряжение, которое должно поддерживаться на плазменном резаке.

Алгоритм работы прибора указан на рисунке 5.1.

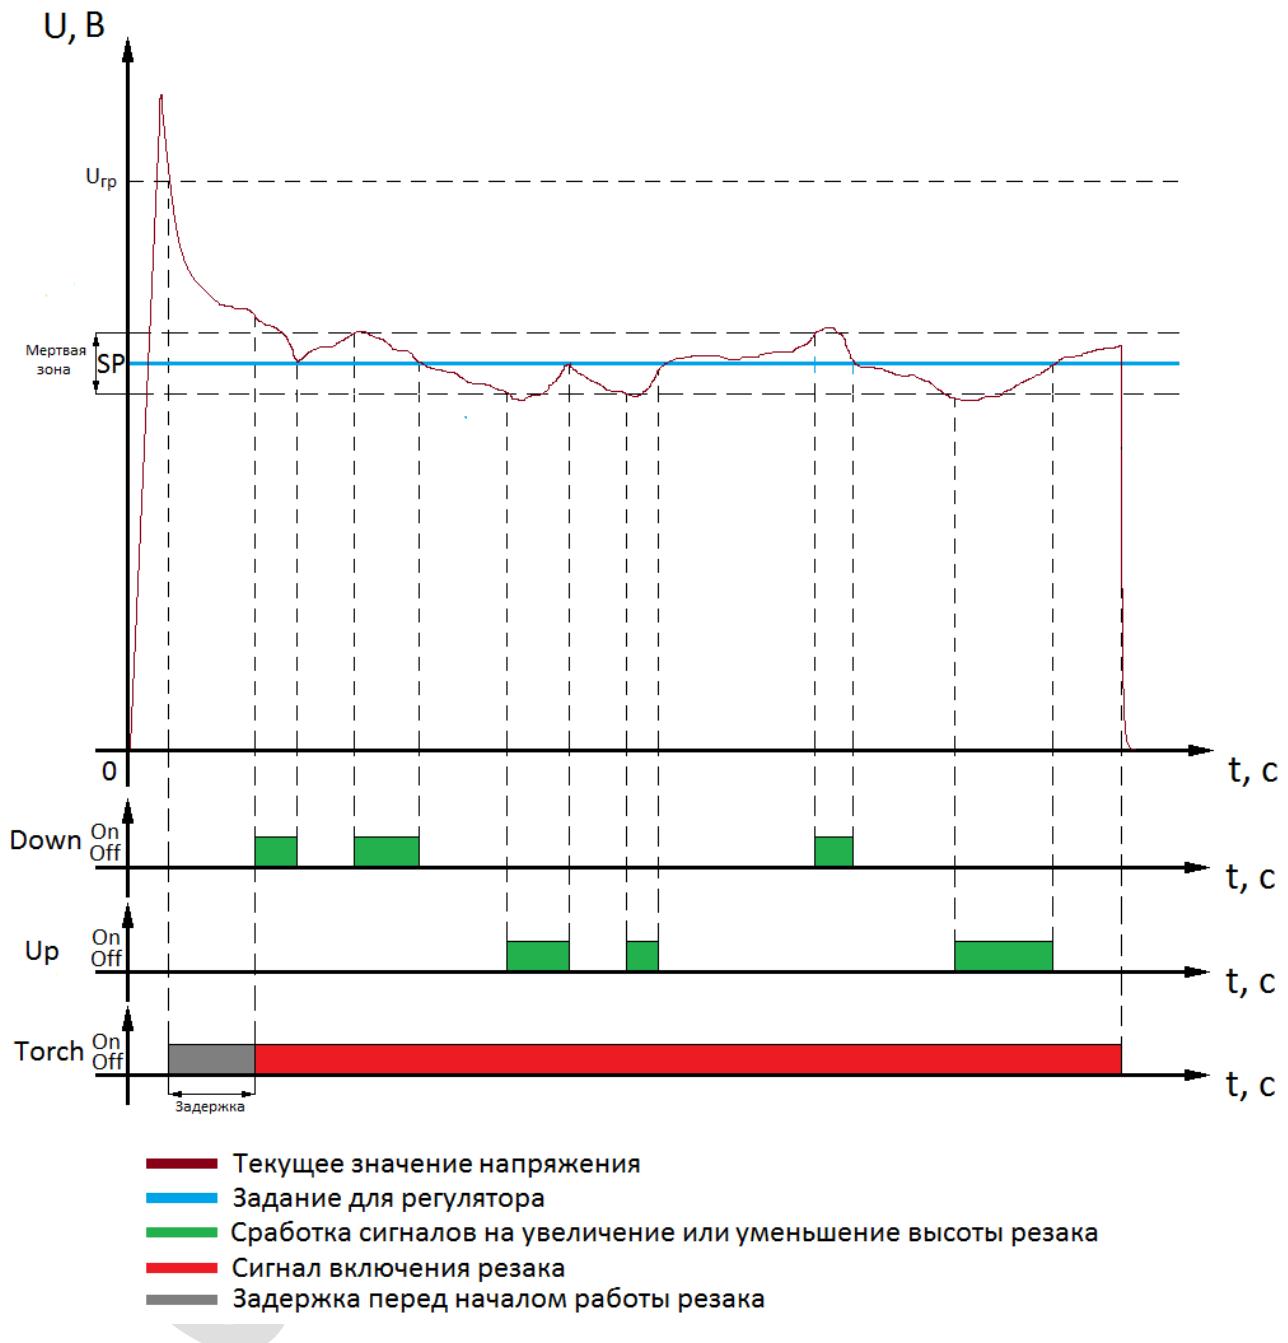


Рисунок 5.1 Алгоритм работы прибора

На рисунке 5.1 изображено принцип работы прибора. При начале работы резака напряжение на плазме должно упасть ниже $U_{\text{р}}\text{указанного}$ в параметре настройки «Границное напряжение», после этого выдерживается некое время указанное в параметре «Задержка» и после этого регулятор начинает управлять высотой плазменного резака относительно заданного задания для регулятора. По достижению задания регулятор перестает управлять резаком до момента выхода его из зоны нечувствительности (параметр «Мертвая зона»), при выходе сигнала из этой зоны, регулятор даст сигнал на подъем или понижение резака относительно материала для возвращения напряжения к заданию.

6. Типовые схемы включения прибора и работа прибора в программной среде Mach 3.

Пример подключения прибора к ЕОМ с помощью материнской платы BL-MACH-V1.1 представлен на рисунке 6.1.

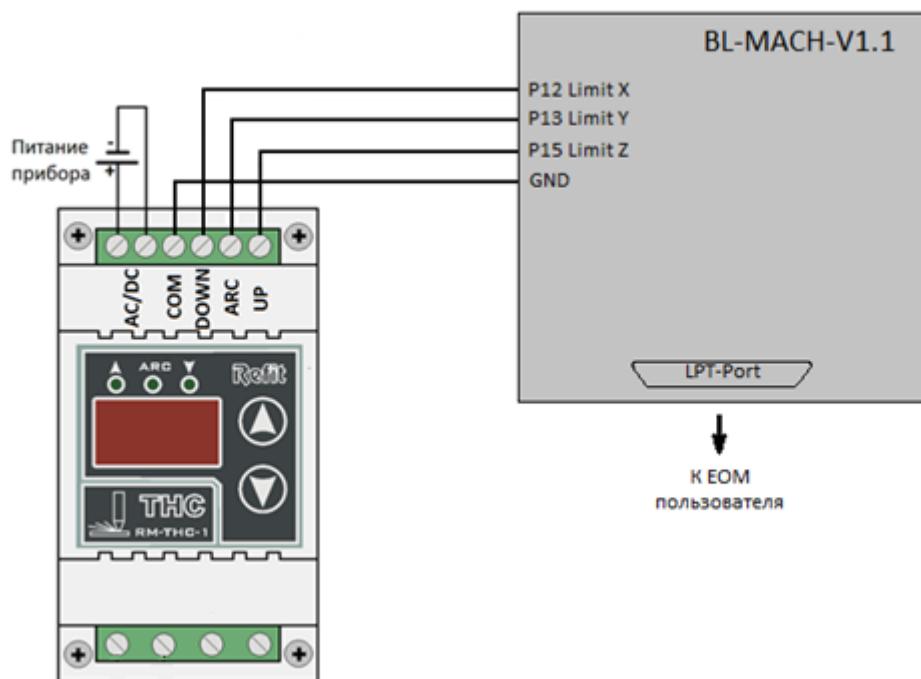


Рисунок 6.1 Подключение прибора к ЕОМ с помощью BL-MACH-V1.1

Для настройки работы прибора в среде MACH3 необходимо сделать изменения в конфигурации программной среды как, указанно на рисунках 6.2, 6.3 и 6.4.

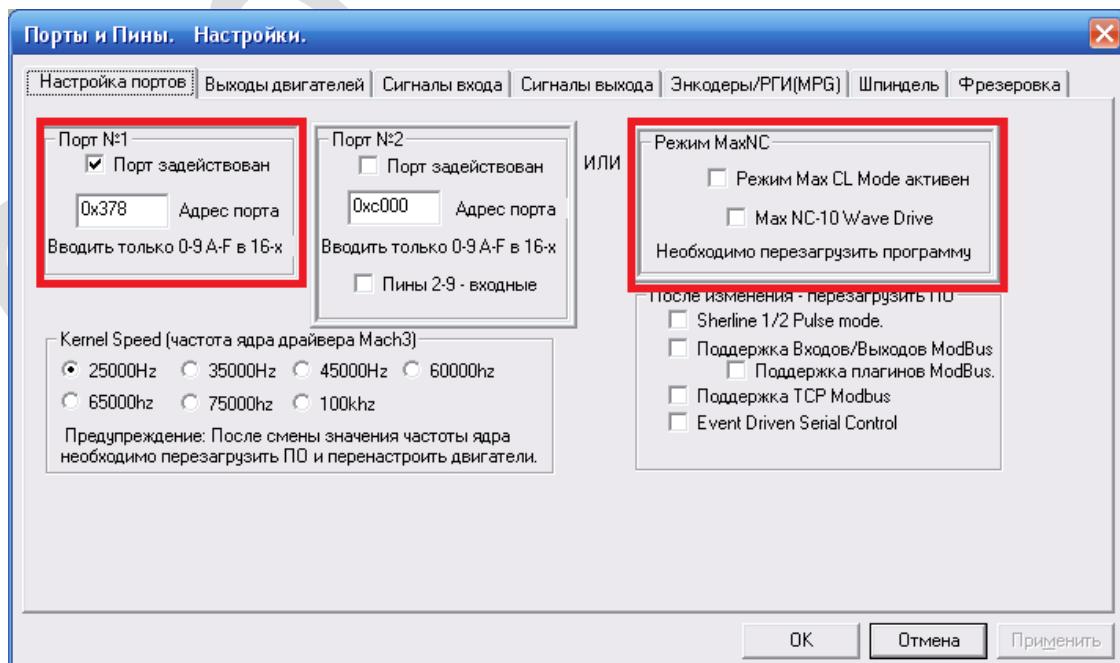


Рисунок 6.2 Настройка портов

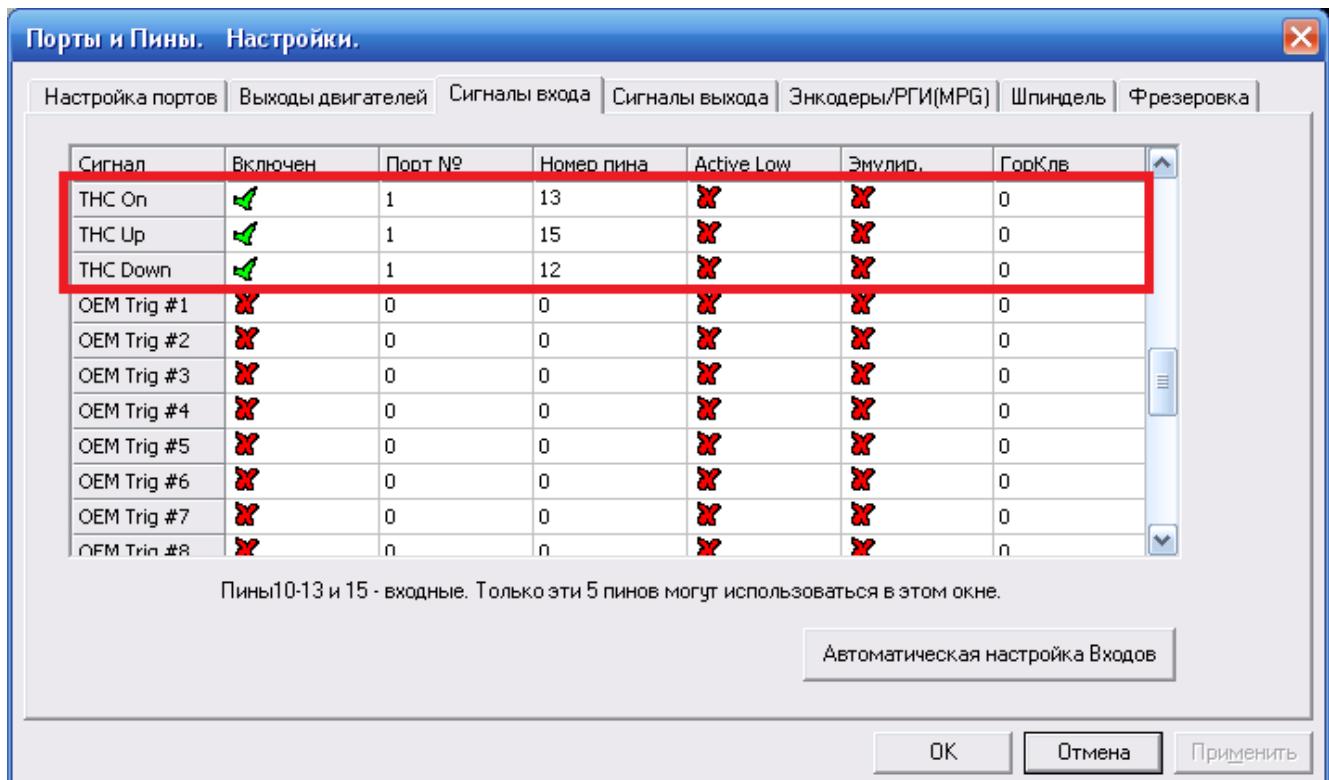


Рисунок 6.3 Настройка сигналов входа

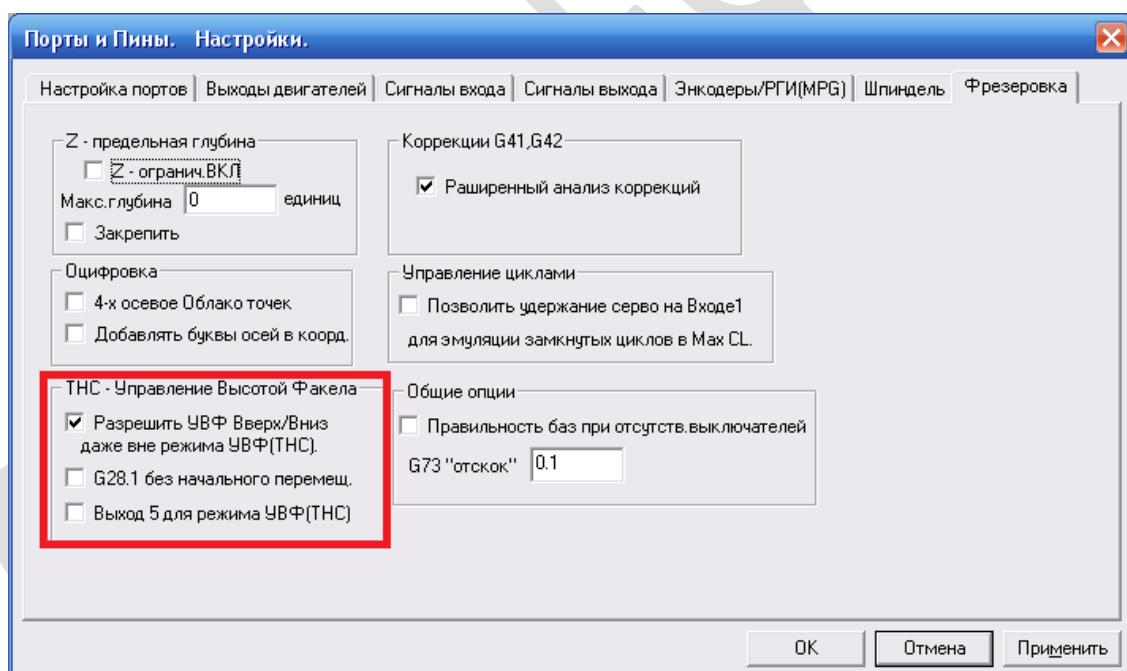


Рисунок 6.4 Настройка ТНС

7. Меры безопасности

- Подключение прибора должны производить только квалифицированные работники, которые изучили данное руководство по эксплуатации в полном объеме.
- Подключение и отключение токоведущих цепей необходимо проводить при отключенном питании прибора.

3. Необходимо учитывать полярность подключаемых выводов. Неправильное подключение может повредить оборудование или травмировать персонал.
4. При работе с прибором необходимо соблюдать действующие правила ПТБ и ПТЭ.
5. Выводы, которые не используются, запрещается подключать.

8. Гарантийные обязательства

6.1 ООО Рефит обеспечивает бесплатный ремонт оборудования на протяжении всего гарантийного срока.

6.2 Гарантийный срок на обслуживание составляет 12 месяцев.

6.3 Гарантийный ремонт должен быть произведен в течении не позднее 45 дней с дня сдачи заказчиком

6.4 В случае невозможности исполнения п.3 ООО Рефит обязывается произвести замену оборудования, которое вышло из строя на равноценное.

6.5 Замена оборудования, которое вышло из строя производиться только при сохранности его товарного вида и оригинальной комплектации (упаковка и техническая документация).

6.6 При потере гарантийного или внесении в него изменений или дополнений все права на гарантийный ремонт аннулируются.

6.7 Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование:

- с поврежденными гарантийными пломбами – с механическими повреждениями, в случае попытки модификации схемы и конструктивных исполнений, с измененным ПО; - если оборудование вышло из строя по вине потребителя (не соблюдение требований эксплуатации оборудования) и (или) имеются следы задымления, повреждения входных цепей;

- серийный номер не сохранился или не совпадает с номером, указанным в гарантийном талоне.

6.8 Программное обеспечение, которое входит в комплект или отдельно поставляется на условиях «как есть» (AS IS).. Ошибки которые есть в программном обеспечении, не являются основанием для гарантийного ремонта/или замены оборудования. Расходы на доставку оборудования в ООО "Рефит" оплачиваются Заказчиком

ООО Рефіт
м. Івано-Франківськ
вул. Дудаєва 10. офіс 211
тел./факс(0342)509-132
www.refit.com.ua

ПІП

МП
Підпис _____

Телефон:

Дата покупки:

Інформація про продукцію

№	Назва
1	RM-THC-1

Серійний номер

б/н

ООО "РЕФІТ"

ООО Рефіт
Україна
76014, Івано-Франковск,
ул.Дудаєва, 10, оф.215,
тел. +38(0342)509-132 (многоканальний)
факс +38(0342)722-697
e-mail: biuro@refit.com.ua (по общим вопросам)